



Estratto dal nostro catalogo online:

wms-601/RT/VHV/M30E/MS

Aggiornato al: 2026-09-03



wms

I sensori wms sono ideali per la valutazione dei segnali orientata al cliente.

Caratteristiche speciali

Caratteristiche base

- > Ingresso trigger > per comandare il trasmettitore ultrasonico
- > Uscita d'eco > per l'analisi a cura del cliente nel comando
- > 1 uscita d'eco > caricabile con 10 mA
- > 5 raggi d'azione con un intervallo di misura da 30 mm a 8 m
- > Risoluzione 0,36 mm
- > Tensione d'esercizio 10–30 V

I sensori wms


per il funzionamento hanno bisogno di un apparecchio ad accensione ritardata (centralina) wms o di un azionamento, disponibile presso il cliente, e di un dispositivo di elaborazione dei segnali.

Un'alternativa economica

al sensore compatto è costituita dal sensore wms nel caso in cui il cliente disponga della possibilità di azionamento del sensore. A tale scopo, generalmente, è necessario un controllo tramite microprocessore.

Mediante l'ingresso di segnale »Trasmettitore«

nel sensore wms si ottiene l'emissione di un impulso ultrasonico. Un'uscita a collettore aperto, presso il cliente, attrae per breve tempo l'ingresso dei segnali verso la massa.

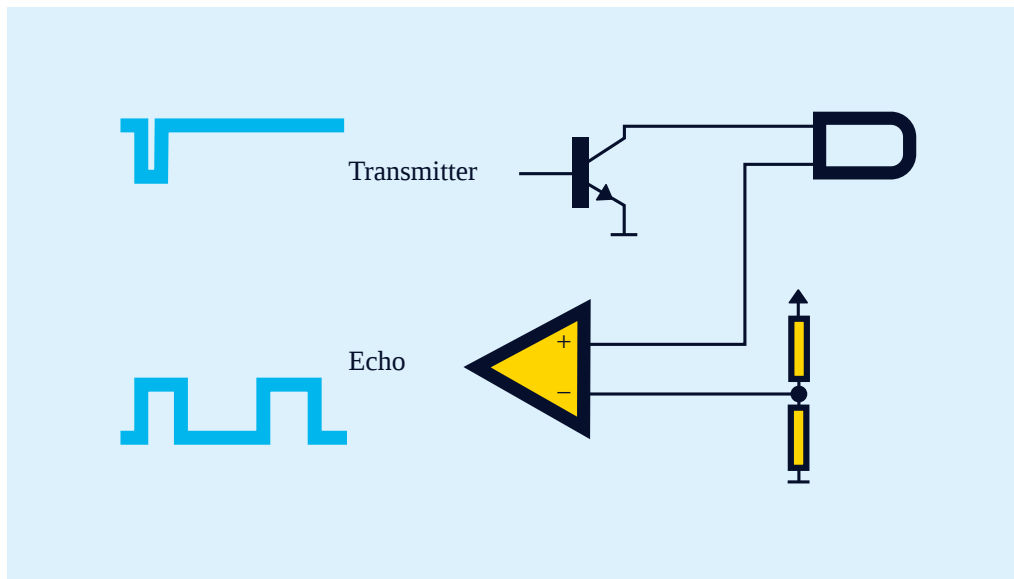

Comando di un sensore wms con controllo del cliente

L'uscita di segnale »Eco«

emette tutti i segnali d'eco ricevuti, in modo dipendente dalla durata, in forma di valori di 1 bit (eco Si/No). A seconda del tipo di sensore, ciò ha una durata compresa tra 8 e 65 ms. L'uscita è a commutazione positiva (pnp) e può essere caricata di 10 mA. Il calcolo del valore di distanza e il trattamento di esso vengono effettuati presso il cliente.

I nostri ingegneri

sono a vostra disposizione per assistervi nell'integrazione di un sensore wms nel vostro controllo.

Hai esigenze speciali?


Niente di così semplice.

Con noi potete trovare facilmente una soluzione personalizzata.


Parliamo della vostra applicazione: +49 231 97 51 51-82.

wms-601/RT/VHV/ M30E/MS

Disegno in scala

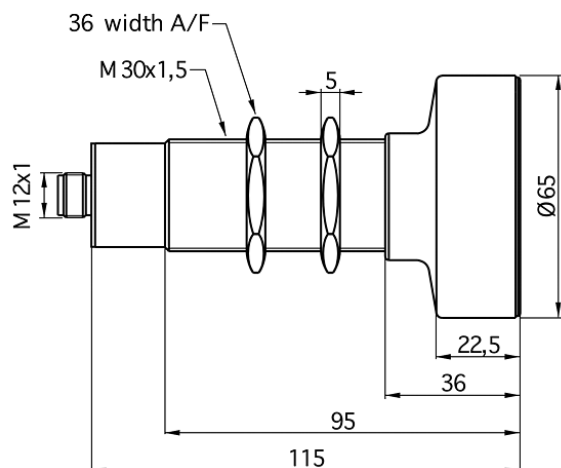

Campi di rilevamento

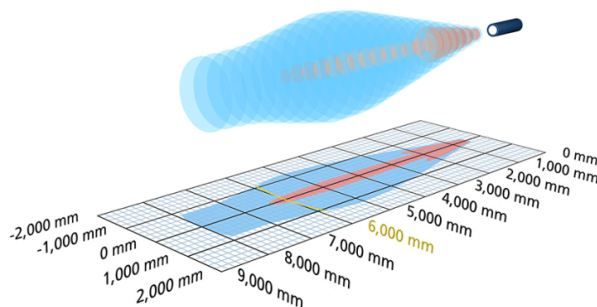

Disponibile modello successivo

Si prega di contattarci



uscita d'eco

8.000 mm

Struttura

cilindrico M30

Modo operativo

sensore per strumenti di analisi

Caratteristiche speciali

sensore da archivio
 versione in acciaio inossidabile
 innesto in metallo per condizioni difficili di impiego
 pressione acustica incrementata

Specifico d'ultrasuoni

Metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

Frequenza ultrasonica

80 kHz

Zona cieca

800 mm

Raggio d'azione nominale

6.000 mm

Raggio d'azione limite

8.000 mm

Ripetibilità

± 0,15 %

Precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

Dati elettrici

Tensione d'esercizio U_B

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

Ondulazione residua

± 10 %

Consumo di energia a vuoto

≤ 30 mA

Tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

Uscite

Uscite 1

uscita segnale eco
 pnp: $I_{max} = 10$ mA (uscita segnale eco)

Entrate

Entrata 1	ingresso segnale trasmettitore
-----------	--------------------------------

Custodia

Materiale	acciaio inossidabile, plastica: PBT
Trasformatore ultrasonico	poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro
Classe di protezione secondo EN 60529	IP 65
Temperatura d'esercizio	-20° C fino a +70° C
Temperatura di immagazzinamento	-40° C fino a +85° C
Peso	300 g
Altri versioni	wms-601/RT/HV/M30E

Dotazione/Caratteristiche speciali

Elementi di regolazione	nessuno
Possibilità di regolazione	no
Synchronisation	no
Esercizio multiplex	no
Elementi di visualizzazione	nessuno

Accessori

Accessori utilizzabili	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
------------------------	--

Assegnazione dei pin

